

Управление образования города Ростова-на-Дону  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону  
«Детский сад № 293»  
(МБДОУ № 293)

Информационное письмо.

На основании приказа Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области № 8-187/1/1 от 05.09.2016 г. в МБДОУ № 293 проведена проверка. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности (Предписание от 05 сентября 2016 года № 8-187/1/1):

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1 СП 1.13130.2009 ширина северо-западного лестничного марша, предназначенного для эвакуации людей менее-1,35м., а именно:-0,94м	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Данный пункт предписания будет выполнен при реконструкции здания.
2.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 5на северо-западную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 3на северо-восточную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	03.09.2018	Данный пункт предписания будет выполнен при реконструкции здания.
3.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический	03.09.2018	Выполнено

	обеспечено соблюдение требований нормативных документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.13 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 0,90 м.	регламент о требованиях пожарной безопасности»		
4.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 5 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Выполнено
5	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 4 на северо-западную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Данный пункт предписания будет выполнен при реконструкции здания.
6.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 из групповой ячейки № 4 предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел. отсутствует второй эвакуационный выход.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Данный пункт предписания будет выполнен при реконструкции здания.
7.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 4 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Выполнено

8.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 из групповой ячейки № 3 предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел. отсутствует второй эвакуационный выход.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Данный пункт предписания будет выполнен при реконструкции здания.
9.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 3 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Выполнено
10.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 2 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Выполнено
11.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1 СП 1.13130.2009 ширина северо-восточного лестничного марша, предназначенного для эвакуации людей менее-1,35м., а именно:-0,94м.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Данный пункт предписания будет выполнен при реконструкции здания.
12.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 2 на северо-восточную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Данный пункт предписания будет выполнен при реконструкции здания.



13.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 3на северо-восточную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Данный пункт предписания будет выполнен при реконструкции здания.
14.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина из вестибюля северо-восточного эвакуационного выхода непосредственно наружу, менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15чел., а именно: 0,90 м.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Данный пункт предписания будет выполнен при реконструкции здания.
15.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 1 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Выполнено
16.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушении пп.(в) п. 7.2 СП 7.13130.2009 система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре не предусмотрена из коридора 1-го этажа длиной более 15 м без естественного освещения.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Выполнено

Заведующий МБДОУ № 293



Л.В. Рвачёва